

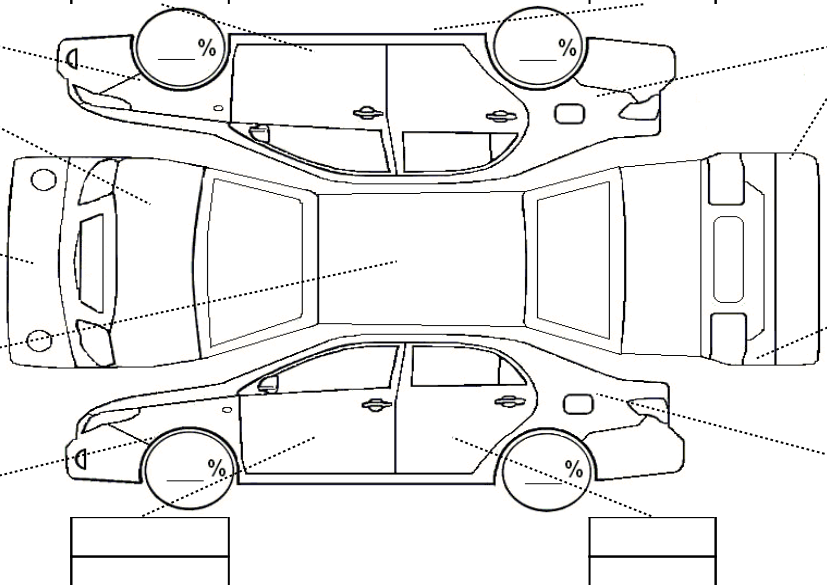
ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	№	АХГ0000960	Дата	29.12.2022
1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ	№ VIN	JMZER893880108786		
Кол-во владельцев	6	Тип и объём двигателя	2,3 (238 л.с.)	
Марка автомобиля	MAZDA	Трансмисия	Автомат	
Модель	MAZDA CX-7	Тип кузова	Универсал	
Год выпуска	2007	Привод	4WD	
Пробег	91 612	Цвет кузова (ПТС)	КРАСНЫЙ	
Количество ключей	2			

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

C1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	В1-вмятина(без повреждений ЛКП)	К-коррозия
C2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	В2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена

В1 - Царапина (полировка) 300	В2 - Царапина (окраска) 500	С2 - Вмятина (ремонт+окраска) 1 000	D - коррозия 1 500
----------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------

КАПОТ D - коррозия 120		Задний бампер Z - требуется замена
бампер требуется заме		Багажник
КРЫША 250		350

Комментарии

"Рекомендации: НЕ ровная работа ДВС , зарядить АКБ, крошится эл проводка под капотом(высохла), заменить задние фонари,слон

Общее состояние ЛКП

Общее состояние протектора шин

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер				Нет
Климат-контроль				Нет
Сигнализация				Нет
Автозапуск				Нет
Система помощи при парковке				Нет
Диски: стальные	Нет	Литые	Нет	
Шины: летние	Нет	Зимние	Нет	
Дополнительно				
1	3			
2	4			

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп.комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	

3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет
4. Полный комплект ключей	Нет		Нет
5. Запасное колесо	Нет		

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

НЕ ровная работа ДВС , зарядить АКБ, крошится эл проводка под капотом(высохла), заменить задние фонари, сломана правая форсунка фароомываиеля, омыватель фар не работает, хрустит ограничитель двери водителя, не работают кнопки стеклоподъёмников на двери водителя, не горит правая лампа гос номера, не горит правая лампа ближнего, бежит бачек ГУРА, износ пер торм дисков и колодок, износ задних торм дисков т колодок, зам отбойники пер амортизаторов, заменить зад левый локер, течь масла ДВС со всех сторон, течь масла с АКПП, течь масла с раздатки, масляное отпотевание заднего редуктора, требуется замена всех сайлентблоков задней подвески, течь масла с турбины, кондиционер не работает, на авто установлено ГБО, для замера компрессии требуется с.у интеркуллера, присутствуют коды неисправностей ДВС

The following system is abnormal:

EATC (Электронное автоматическое регулирование температуры) 1 Существуют проблемы

1. B1261-FF Короткое замыкание на массу в цепи датчика солнечного нагрева

Память постоянных DTC -

IS (Комбинация приборов) 2 Существуют проблемы

1. U2064-E0 Контрольная лампа, запрашиваемая другим модулем управления

Память постоянных DTC -

2. B1681-E0 Не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS

Память постоянных DTC -

RCM (Блок управления системой защиты водителя и пассажиров) 1 Существуют проблемы

1. B1994-E0 Разрыв электрической цепи боковой подушки безопасности, со стороны водителя

Память постоянных DTC -, заменить упоры капота